 
 
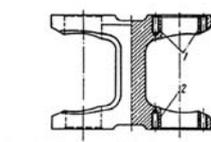
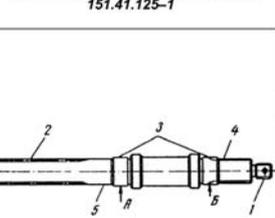
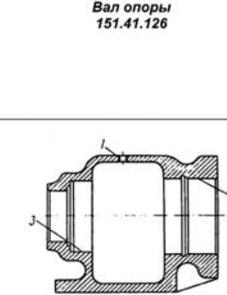
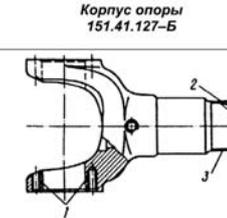
 
 


с.10

ПРОДОЛЖЕНИЕ. Таблица 1.
Дефектация деталей карданных передач

Наименование и обозначение контролируемой детали (сборочной единицы)	Контролируемый дефект	Размеры, мм			
		по чертежу	Допустимые в сопряжении с деталями		
			бывшими в эксплуатации	новыми	
 <p>Фланец кардана 125.36.122-5; 125.36.123-5</p>	-	Трещины, изломы Не допускаются			
	1	Повреждение резьбы	Вмятины, забоины, выкрашивание и срыв более двух ниток резьбы не допускаются		
 <p>Рис. 5.21. Вилка-фланец 151.41.124-1; 150.41.287</p>	2	Износ поверхности отверстия под подшипник 804707К4	50 ^{+0,007} _{-0,018}	50,02	50,03
	1	Повреждение резьбы	Вмятины, забоины, выкрашивание и срыв более двух ниток резьбы не допускаются		
 <p>Рис. 5.22. Вилка двойного шарнира 151.41.125-1</p>	2	Износ поверхности отверстия под подшипник 804805К1	39 ^{+0,025}	39,05	39,10
	-	Скручивание вилки двойного шарнира Не допускается			
 <p>Вал опоры 151.41.126</p>	1	Повреждение резьбы	Вмятины, забоины, выкрашивание и срыв более двух ниток резьбы не допускаются		
	2	Износ шлицев по толщине	-		
	3	Износ шеек под шарикоподшипник 208, 308	40 ^{+0,025} _{-0,009}	40,00	39,98
	4	Износ шлицев по толщине	6 ^{-0,045} _{-0,095}	5,60	5,25
	5	Износ наружной поверхности под манжету	38 ^{-0,075} _{-0,115}	-	37,80
 <p>Корпус опоры 151.41.127-Б</p>	-	Трещины Не допускаются			
	1	Повреждение резьбы	Вмятины, забоины, выкрашивание и срыв более двух ниток резьбы не допускаются		
	2	Износ поверхности отверстия под шарикоподшипник 308	90 ^{+0,035}	90,04	90,06
 <p>Вилка скользящая 150.41.060СБ</p>	3	Износ поверхности отверстия под шарикоподшипник 208	80 ^{+0,030}	80,03	80,05
	1	Износ поверхности отверстия под подшипник 804805К1	39 ^{+0,025}	39,05	39,05
	2	Износ шлицев по толщине	-		
 <p>Муфта фланца 150.41.275-1</p>	3	Повреждение резьбы	Вмятины, забоины, выкрашивание и срыв более двух ниток резьбы не допускаются		
	1	Износ шлицевых пазов по ширине	6 ^{+0,070} _{+0,022}	6,25	6,55
	2	Износ наружной поверхности под сальник и манжету	55 ^{-0,074}	-	54,85
 <p>Крестовина кардана А62.03.001</p>	3	Износ отверстий под болты	14 ^{+0,205} _{+0,095}	14,30	14,40
	1	Повреждение резьбы	Вмятины, забоины, выкрашивание и срыв более двух ниток резьбы не допускаются		
	2	Износ наружной поверхности под подшипник 804805К1	25 ^{-0,020} _{-0,041}	24,93	-

ООО «НПП» «АГРОСЕРВИС» ПРЕДЛАГАЕТ

КАПИТАЛЬНО ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТ

• **КОМБАЙНОВ**

“Дон-1500 А”

“Дон-1500 Б”

“Дон-680”

от
750 000
грн.

• **ТРАКТОРОВ**

К-700, К-701

от 750 000 грн.

• **ДВИГАТЕЛЕЙ**

серии СМД

**ХОЧЕШЬ ПЕРЕКОВАТЬ «ЖЕЛЕЗНОГО ПАХАРЯ» -
ЗАПИШИСЬ В ОЧЕРЕДЬ!**



г. Харьков

(057) 719-26-01

(050) 406-89-76

(050) 406-89-75

www.don1500.com.ua

agrosvc2013@ukr.net

Возможен Trade-In

ГАРАНТИЯ 500 моточасов

СЕРВИС или 24 месяца

**САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ и ЭКОНОМИЧНЫЙ
в СВОЕМ КЛАССЕ**

ВАКУЛА-300

МОЩНОСТЬ 300 (330) л/с, двигатель ЯМЗ-238НД5

ТРАКТОР для УКРАИНСКИХ АГРАРИЕВ

Экономим деньги - выигрываем качество

СРАВНИВАЙ и ВЫБИРАЙ

ХАРАКТЕРИСТИКА	ВАКУЛА ЯМЗ-238НД5	CASE MAGNUM 310	NEW HOLLAND 8040
Номинальная мощность, л/с	300 (330)	314	303
Удельный расход топлива, г/кВт.ч.	162	217	205
Масса, кг	13400	14377	14313
Цена, грн	1 450 000	5 700 000	5 300 000



г. Харьков

(057) 719-26-01

(050) 406-89-76

(050) 406-89-75

www.don1500.com.ua

agrosvc2013@ukr.net